

版本号				密级	内部		
A0				阶段 标记	C		
会签	<u>RFL-P20QS/30QS</u>						
谢良	<u>20QS/30QS 激光器中文说明书</u>						
夏巨江	<u>RFL-P20QS/30QS • JS01</u>						
部 门	<u>脉冲激光器技术研究部</u>						
编 写	<u>颜鹏晖 20210303</u>						
校 对	<u>刘 红 20210305</u>						
审 核	<u>李 科 20210305</u>						
标 审	<u>李其军 20210305</u>						
批 准	<u>黄 保 20210308</u>						
旧底图登记 号							
/							
底图登记号							
/							

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司



脉冲光纤激光器

使用说明书

RFL-P20/30QS

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies CO., LTD.

安全信息

在使用该产品之前,请先阅读和了解这份用户手册并熟悉我们为您提供的信息。这份用户手册提供了重要的产品操作,安全以及其他信息给您以及所有将来的用户作参考。为了确保操作安全和产品的最佳性能,请遵循以下注意和警告事项以及该手册的其他信息去操作。

- a) 锐科公司脉冲光纤激光器是 IV 级的激光产品。在打开 24VDC 电源前,要确保连接是正确的 24VDC 的电源并确认正负极,错误连接电源,将会损坏激光器。
- b) 该激光器在 1060~1085nm 波长范围内发出超过 33 W 的激光辐射。避免眼睛和皮肤接触到光输出端直接发出或散射出来的辐射。
- c) 不要打开机器,因为没有可供用户使用的产品零件或配件。所有保养或维修只能在锐科公司内进行。
- d) 不要直接观看输出头,在操作该机器时要确保长期配戴激光安全眼镜。

安全标识及位置



Be careful
Avoid direct laser irradiation

上面二个安全标识符号表示有激光辐射,我们把这符号标在产品光纤盒体盖顶上。

目 录

1.	产品描述	1
1.1.	产品描述	1
1.2.	实际配置清单	1
1.3.	使用环境要求及注意事项	1
1.4.	技术参数	2
2.	安装	2
2.1.	安装尺寸图	2
2.2.	安装方法	3
3.	控制接口	4
4.	操作程序	6
4.1.	前期检查工作	6
4.2.	操作步骤	6
4.3.	打标过程中应注意的事项	7
5.	质保及返修、退货流程	7
5.1.	一般保修	7
5.2.	保修的限定性	7
5.3.	服务和维修	8

1. 产品描述

1.1. 产品描述

锐科公司脉冲光纤激光器是为高速和高效的激光打标系统而专门研发制造的，为工业激光打标机和其它应用设备提供了一种理想的高功率激光能量源。

脉冲光纤激光器相对于传统的激光器，能够使每瓦的泵浦光转换效率提高 10 倍以上，包含低能量消耗的自动设计，适合实验室或工业操作。精巧，可独立放置，可随时使用，能够直接嵌入用户的设备上。

激光器可发出 1060~1085nm 波长的脉冲激光，通过工业激光器标准接口来控制，激光器需要使用 24VDC 供电。

1.2. 实际配置清单

请根据表 1 参考所包括的清单。

表 1 激光器配置清单

项目	数量	备注
激光模块	1 台	
出厂检验报告	1 份	

1.3. 使用环境要求及注意事项

脉冲激光器需使用 24V DC±1V 直流电。

- a) 注意：使用激光器时要将接地线可靠接地。
- b) 没有内置可供使用的零件，所有维修应由合格的锐科人员来进行，为了防止电击，请不要损坏标签和揭开盖子，否则产品的任何损坏将不被保修。
- c) 激光器的输出头是与光缆相连接的，使用时请小心处理输出头，防止灰尘或其它污染，清洁输出端透镜时请使用专用的镜头纸。激光器没有安装在系统设备上且不出光的时候，请将光隔离器保护罩盖好以免灰尘污染。
- d) 如果不按本使用手册规定的方法使用激光器，它所产生的保护功能将被削弱。因此，该产品必须在正常的环境下使用。
- e) 激光器处于运行状态时，严禁安装输出端准直器。

- f) 激光器在尾板处有三块风扇用于散热的，必须确保有足够的气流散热。激光器风扇工作方式为吹风的方式，即气流的方向是从风扇位置向激光器输出光缆位置。激光器前后都至少留有 10cm 的通风空间。如果安装激光器的机柜上自带了散热风扇，必须保证机柜风扇气流方向不能与激光器气流方向相反。
- g) 不要直接观看输出光缆，在操作该机器时要确保长期配戴激光安全眼镜。
- h) 没有脉冲的最长使用时间为 50 × 10⁻⁶ 秒。
- i) 电源突然中断对激光器的危害很大，请保持供电稳定。

1.4. 技术参数

表 2 20QS+, 30QS+脉冲激光器系列参数表

脉冲光纤激光器	20QS+	30QS+
波长 (nm)	1064±5	1064±5
偏振	随机	随机
光隔离器	Yes	Yes
平均输出功率 (W)	≥20	≥30
单脉冲能量 (mJ)	0.67 mJ@30KHz	0.75 mJ@40KHz
光束质量 (M ²)	≤1.6	≤1.6
光斑直径 (mm)	6~8	6~8
脉冲宽度 (ns)	120~150@30KHz	130~160@40KHz
重复频率 (kHz)	30~60	40~60
输出功率调节范围 (%)	10~100	10~100
输出光隔长度 (m)	3.2±0.2	3.2±0.2
工作电压 (VDC)	24±1	24±1
输入功率 (20°C) (W)	<200	<240
制冷方式	风冷	
尺寸 W×D×H (mm×mm×mm)	290*215*95	290*215*95
工作温度 (°C)	0~40	0~40
储存温度 (°C)	-10~60	-10~60
湿度 (%)	30~85	30~85

2. 安装

2.1. 安装尺寸图

- a) 尺寸图

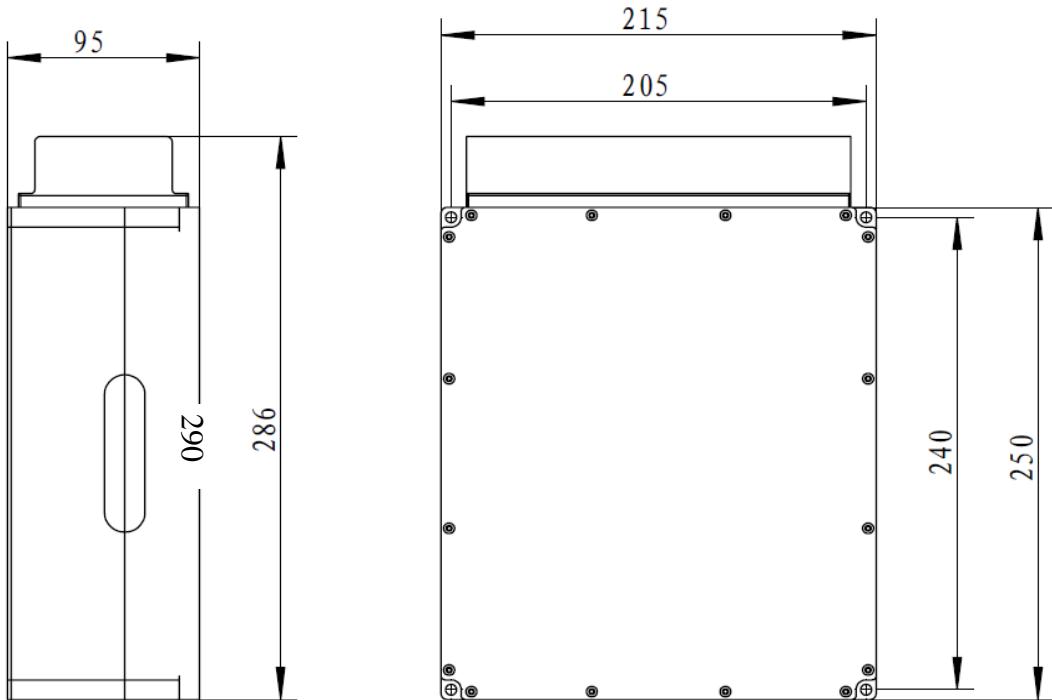


图 1 激光器尺寸图 (单位 mm)

b) 光隔离器输出头尺寸图*

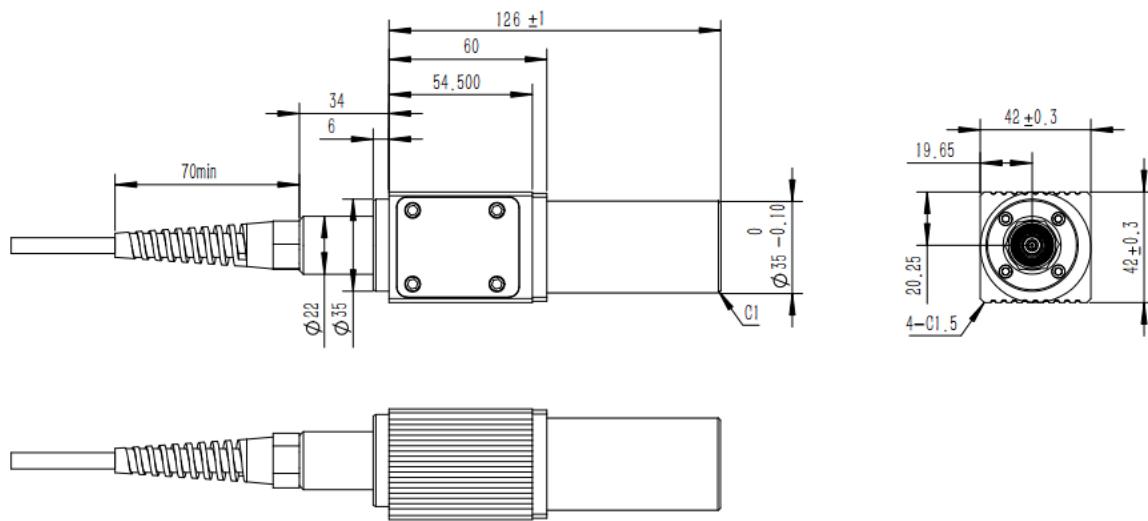


图 2 输出光隔离器尺寸图 (单位 mm)

*隔离器输出头以最终出厂产品为准

2.2. 安装方法

- 将激光器可靠固定在支架上，注意保持激光器通风良好。
- 将电源线接在 24VDC 直流电源上，并确保直流电源能够提供足够的输出功率。注意电源线的极性。电源线棕色为正极，蓝色为负极，黄绿线接保护地。

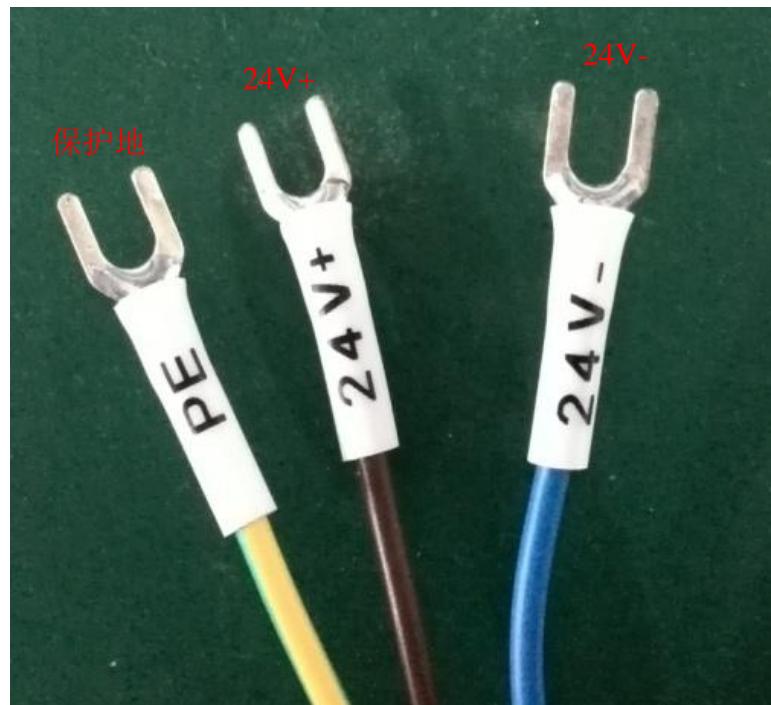


图 3 电源线接头定义

- c) 请确认外部控制器的控制接口与激光器相匹配，将控制电缆接在激光器控制接口上，并可靠固定。推荐电气连接图如图 4 所示：

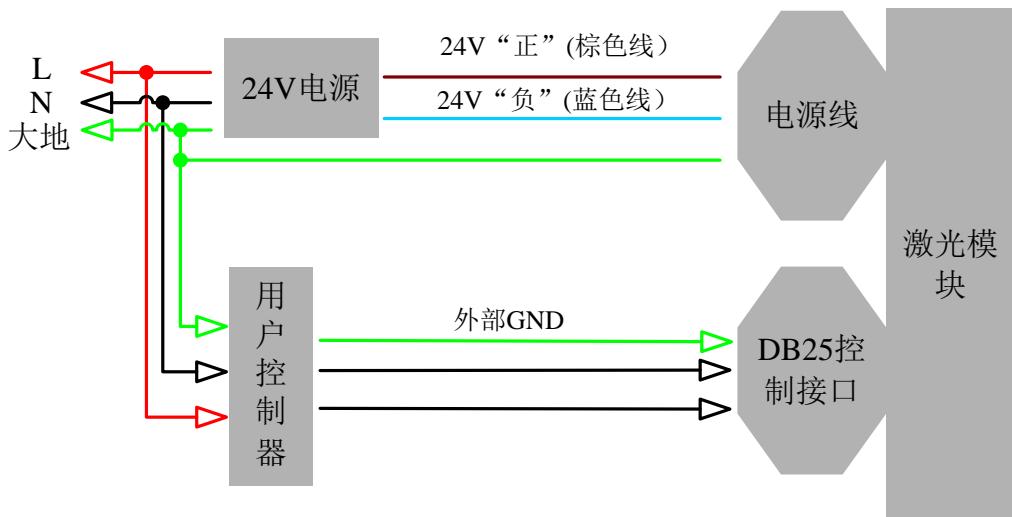


图 4 电气连接图

- d) 保证输出光缆的弯曲半径不小于 15cm。

3. 控制接口

电源模块后面的 DB25 是连接控制系统（例如打标机）和激光器系统的接口。工作前务必连接可靠。各针脚定义如下：

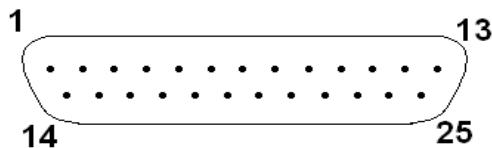


图 5 控制接口图
表 3 控制端口引脚定义

PIN	功能	描述
1-8 (D0-D7)	功率设置	并口 8bit, D0 为最低位, D7 为最高位; 范围: 0-255 (16 进制: 0x00-0xFF) ; 0: 输出最小功率; 255: 输出最大功率
10,13-15,24,25	GND	打标板卡的信号地 (数字地)
11,12,16,21	报警信号	具体定义见表 5
17	VCC	5V 输入电压, 报警信号光耦隔离用
18	预出光信号	MO、PA 预出光信号 高电平开启, 低电平关闭
19	出光信号	出光信号 高电平开启, 低电平关闭
20	频率信号	设置激光器打标频率, TTL 电平 30KHz-60KHz
22	红光信号	高电平红光开启, 低电平红光关断
9,23	/	预留管脚, 不连接

- a) 针 1~8 为功率设置信号 (TTL 电平), 通过针 1~8 信号的组合可对泵浦激光二极管的电流进行设置, 从而控制激光器的输出功率。通过 1~8 针可以设置 0~255 范围内的编码, 对应于 0%~100% 的功率输出 (实际光学功率输出可能并非与这些设置成线性关系)。具体设置可参考表 4 中示例:

表 4 功率信号定义

	设置 1	设置 2	设置 3	设置 4	设置 5
针 1	0	0	0	0	1
针 2	0	0	0	0	1
针 3	0	0	0	0	1
针 4	0	0	0	0	1
针 5	0	0	0	1	1
针 6	0	0	1	1	1
针 7	0	1	1	1	1
针 8	1	1	1	1	1
电流	~50 %	~75 %	~87.5 %	~93.75 %	~100%

- b) 针 10、13、14、15、24、25 为数字地。
c) 针 17 是外部提供的 5V 直流, 给告警信号输出光耦供电使用, 输入电流大于 20mA。

- d) 激光器外部输入信号（针 1-8, 18, 19, 20, 22, 23）在系统内部均连接光耦，确保输入电平在 3.3V-5V 范围内为数字高电平，低于 1.7V 为数字低电平。引脚输入电流大于 7mA。
- e) 针 18 是激光器 M0 开启信号，针 19 是激光器出光信号输入脚。在开启 19 针激光器之前必须先开启 M0 信号（即 18 针，必须早于 19 针信号至少 5ms），否则有可能损坏激光器。
- f) 针 22 是指引激光器（红光）的开/关信号。高电平打开指引激光器，低电平关闭指引激光器。
- g) 激光器接收到异常的检测信号（如出光异常、电压异常、电流异常等）时，出于保护，激光器将进入自锁状态停止接收命令，同时通过 DB25 接口的 11、12、16、21 针上报异常状态，如需恢复请尝试重启设备。

表 5 告警信号定义

Pin12	Pin11	Pin16	Pin 21	激光器报警项目
X	低	低	低	激光器温度告警 ¹
X	低	低	高	正常
X	高	低	低	激光器状态异常告警 ²
X	低	高	高	主振荡器告警 ³

注 1：由于输出的告警信号是由 DB25 接口供电，因此请确认 DB25 接口的针 17 接入 +5V 电源，若未接入电源时或 DB25 接口接触不良时，即便激光器未出现告警，但告警信号仍将全为低电平，板卡将显示激光器故障；

注 2：实际为激光器内部电压、电流检测异常，但由于打标卡支持内容不一，可能显示为其他内容，如使用金橙子打标卡时，该项报警显示为“POWER ERR”；

注 3：实际为激光器出光检测异常，但由于打标卡支持内容不一，可能显示为其他内容，如使用金橙子打标卡时，该项报警显示为“SYSTEM ERR”。

4. 操作程序

4.1. 前期检查工作

- a) 检查激光器外观是否异常，输出光纤是否有弯折、脱落等现象。
- b) 检查打标机和激光器之间的信号线是否连接正常。

4.2. 操作步骤

- a) 开机操作步骤：打开打标机电源的同时，使激光器上电或者先开打标机再开激光器，务必确保控制板卡先于激光器上电。
- b) 激光器的频率设定应为 30kHz~60kHz。
- c) 打标机开启后检查激光打标的操作步骤，设备启动正常后，初次进行激光器测试的时候，先在不打标的情况下把功率降到 10%，然后画个方框，连续打标，打标过程中慢慢把功率从 10 加到 100%。用陶瓷激光转换片观察激光是否越来越强，若不是则关机检查。待工作正常后可按一般打标机的顺序进行打标。

4.3. 打标过程中应注意的事项

- a) 打标机频率范围不应超过 30kHz~60kHz 的范围；
- b) 在打标的过程中最好不要调整调制频率；
- c) 关机时一定要先停止打标，把功率调至零，然后关闭激光器电源。

5. 质保及返修、退货流程

5.1. 一般保修

所有根据订单或规格制造的产品发货后，锐科对在材料和技术上有问题的产品进行保修，并保证在正常使用的情况下符合规格。

锐科有权选择性地对保修期内任何在材料或技术上有问题的产品进行维修或替换，所有在保修期内维修或替换的产品，只是那些有特殊问题的产品才保证免费保修，锐科对在正常使用情况下有问题的产品保留收取货款的权利。

5.2. 保修的限定性

由于非锐科人员所造成的篡改、打开、拆离、误装和改良所引起的产品及其零部件（包括光缆）受损，或由于误用，疏忽或事故引起的损坏，超出规格范围内的使用，不正确安装和保养，滥用或不按照用户手册上的信息和警告使用所造成的损毁均不在保修范围内。客户有责任了解和按照用户手册和操作规范上的操作指示进行操作，因错误的操作所引起的损坏不做保修，附件和光缆等零部件不在保修范围内。

在保修范围内，买方必须在发现产品问题之日起 31 日内书面提出要求，该保修不涉及第三方，包括规定的买方，最终用户或客户，也不包括非锐科公司生产的零件，设备或其他产品。

5.3. 服务和维修

注意事项：没有内置可供使用者维护的零部件，所有维修应由锐科人员进行。所有在保修范围内的维修或换货要求必须在发现问题时尽快通知锐科公司。经许可的退货物件必须安放在合适的箱内。收到货物发现有损坏，应及时书面向承运方提出。

以上锐科公司对于产品的保修及服务条款仅供用户参考，正式服务与保修内容以合同中的约定为准。

© 2021 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司版权所有